

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам диагностики

Дата 19.02.2016г.

Результаты диагностики двигателя A/M SSANG YONG Kyron

Ф.И.О. заказчика Фель Илья Борисович

## 1. Результаты предварительного осмотра

- Неравномерная работа двигателя
- Горит ошибка двигателя
- Двигатель не развивает обороты
- Посторонний шум в двигателе
- Повышенная дымность выхлопа

## Измерение давления сжатия в цилиндрах

1	2	3	4	5	6	7	8
31	30,5	30,5	32				

Номинальное 32 бар

Минимум 18 бар

Максимально допустимый разброс по цилиндрам 3 бар

## 2. Свечи накалывания (не исправные подчеркнуть)

1	2	3	4	5	6	7	8
	нет						

## 3. Форсунки

1 – не соответствуют параметрам тест плана

2 – не соответствуют параметрам тест плана

3 – не соответствуют параметрам тест плана

4 – не соответствуют параметрам тест плана

## 4. Прочие неисправности

- Отсутствует питание на свечи накалывания
- Посторонний шум в двигателе

## 5. Рекомендации

- Замена или ремонт форсунок (4шт.)
- Проверка содержимого гидроаккумулятора
- Замена свечи накалывания второго цилиндра
- Отсутствует питание на свечи накалывания – обращение к электрику
- Эксплуатация не рекомендована – посторонний шум в двигателе

Мастер \_\_\_\_\_

Клиент  \_\_\_\_\_